

Problema	Correção
Minha corrediça Z não se move quando pressiono os botões relevantes no painel de controle e no software.	 Pressione o botão liga/desliga para desligar o dispositivo e desconecte a fonte de alimentação e o cabo USB da lateral da impressora. Aguarde 10 segundos e reconecte. Verifique e limpe a corrediça Z usando as pontas Q, caso existam partículas de poeira ou detritos na corrediça Z, e lubrifique-a com qualquer óleo lubrificante. Se o problema persistir, você precisará substituir a corrediça Z. Entre em contato com sua equipe de suporte.
O modelo construído caiu da plataforma de construção ou nada substancial foi construído.	 Use um filtro para selecionar seu material a fim de garantir que não sejam deixados detritos do trabalho falho. Limpe e verifique a bandeja de material (tanque de resina) para garantir que ainda esteja em boas condições. Verifique a data de validade do material e use o material dentro do período sugerido pelo fabricante. Filme de Teflon danificado, arranhões, furos ou desgaste na bandeja de material (tanque de resina) podem causar falhas na construção como esta. Estes devem ser substituídos. Sistema óptico sujo: limpe o vidro abaixo da bandeja de material após cada impressão. Se não for este o caso e ainda não for possível obter um bom resultado depois de filtrar ou usar material novo, talvez haja algum problema com o LED ou com a posição inicial da plataforma de construção. Ligue para o suporte técnico.
Desfoque esporádico no modelo impresso.	 É causado por material contaminado com álcool ou outro produto químico. 1. Despeje o material antigo em um recipiente separado. Não despeje de volta em um recipiente de material novo ou não utilizado. 2. Limpe bem a bandeja de material somente com toalhas de papel secas e macias. Não use nenhum produto químico. 3. Limpe os cantos da bandeja de material com as pontas Q secas. 4. Substitua por material novo e reconstrua as peças. Para evitar contaminação futura: Não coloque nenhum produto químico perto da bandeja de material ou resina. Não limpe posteriormente a peça próxima à bandeja de material e não limpe a plataforma de construção com nenhum produto químico, somente toalhas de papel secas devem ser usadas.



Solução de problemas

Defeito parcial na	Isso pode ser devido a várias coisas ou uma
construção	combinação das seguintes:
-	• Danos, arranhões, furos ou desgaste na bandeja de
	material (tanque de resina) causarão falha na construção.
	Suportes fracos: um suporte fraco ou colocado
	incorretamente fará com que algum detalhe da peça não
	seja construído. Adicione suportes adicionais à área com
	defeito.
	• Um detalhe pequeno não está completamente fixado
	ao corpo principal da peça. Verifique no software Utility
	para garantir que não haja espaços vazios, se todos os
	detalhes pequenos estão completamente fixados e se a
	peça tem um corpo único.
Código de erro 5	1 Pressione e segure o botão liga/desliga por alguns
Sensor superior NG!	1. I ressione e segure o botao liga/desliga por alguns
Reinicie!	
	desconecte a fonte de alimentação e o cabo USB da
	lateral da impressora.
	2. Aguarde 10 segundos e reconecte.
	3. Se a reinicialização não funcionar e for exibida
	uma mensagem de erro:
	 Clique no espaço em branco mais de 10 vezes e
	pressione o botão desligar uma vez, depois clique em NÃO
	para ignorar a mensagem de erro
	Tente mover o motor para cima e para baixo no modo
	de engenherie. Se e meter não se meyor, observo se e
	veler eheive mudeu
	Iente mover o motor para cima e para baixo no modo
	de engenharia. Observe o movimento do motor e use uma
	peça de metal para bloquear o sensor de limite superior ao
	pressionar o comando para cima. Se o motor parar
	enquanto o sensor é bloqueado, significa que o sensor de
	limite superior está normal. Se o sensor de limite superior
	estiver normal, remova os parafusos do painel traseiro e
	tente conectar e desconectar o cabo de alimentação do
	renter de passa de place principal e las acquide reinicio e
	notor de passo da placa principal e, em seguida, reinicie a
	maquina.
	C
	4. Se o problema persistir, entre em contato com sua
	equipe de suporte.
Código de erro 6	
Sensor NG inferior!	1. Pressione e segure o botão liga/desliga por alguns
Reinicie!	segundos para desligar o dispositivo e, em seguida,



	desconecte a fonte de alimentação e o cabo USB da
	lateral da impressora.
	2. Aguarde 10 segundos e reconecte.
	3. Se a reinicialização não funcionar e for exibida
	uma mensagem de erro:
	 Clique no espaço em branco mais de 10 vezes e
	pressione o botão desligar uma vez, depois clique em NAO
	para ignorar a mensagem de erro.
	 Tente mover o motor para cima e para baixo no modo
	de engenharia. Observe o movimento do motor e use uma
	peça de metal para bloquear o sensor de limite inferior ao
	pressionar o comando para baixo. Se o motor parar
	enquanto o sensor é bloqueado, significa que o sensor de
	limite inferior está normal. Se o sensor de limite inferior
	estiver normal, remova os parafusos do painel traseiro e
	tente conectar e desconectar o cabo de alimentação do
	motor de passo da placa principal e, em seguida, reinicie a
	máquina.
	 Se o problema persistir, ligue para o suporte técnico.
Código de erro 7. Comunicação do	Quando aparecer o erro de conexão:
projetor NG!	1. Pressione e segure o botão liga/desliga por alguns
	segundos para desligar o dispositivo e, em seguida,
Ligue para a	desconecte a fonte de alimentação e o cabo USB da
reinicie ¹	lateral da impressora.
	 Aguarde To segundos e reconecie. Se o problema persistir, remova os parafusos do
	painel traseiro e de ambos os lados do painel ID. Em
	seguida, tente desconectar e conectar o cabo de sinal e o
	cabo de alimentação do motor leve da placa principal e
	reinicie a máquina.
	4. Se isso não ajudar, entre em contato com sua equipe
	de suporte.
Código do orro 9	1. Pressione e segure o botão liga/desliga por alguns
	segundos para desligar o dispositivo e, em seguida,
Alimentação I ED UV	desconecte a fonte de alimentação e o cabo USB da lateral
NG!	ua impressora. 2 Δαμarde 10 segundos e reconecte
	3. Se o problema persistir, remova os parafusos do
Ligue para a	painel traseiro e de ambos os lados do painel ID. Em
manutenção e	seguida, tente desconectar e conectar o cabo de sinal e o
reinicie!	cabo de alimentação do motor leve da placa principal e
	reinicie a máquina.
	4. Se o problema persistir, ligue para o suporte técnico.
[Erro 404] Falha no carregamento!	O formato do arquivo de impressão está incorreto.
	1. Gere novamente o arquivo 3dp no software Utility.



Solução de problemas

Falha na verificação 3dp do arquivo de impressão.	 Se isso não resolver, entre em contato com Manutenção e Suporte.
[Erro 405] Falha no carregamento! Falha no formato dos parâmetros extras do arquivo de impressão.	O formato do arquivo de impressão está incorreto. 1. Gere novamente o arquivo de impressão no software Utility. 2. Se isso não resolver, entre em contato com Manutenção e Suporte.
[Erro 406] Falha no carregamento! Não é possível copiar o arquivo 3dp.	 Isso significa que a sua impressora não tem espaço livre suficiente para carregar o arquivo de trabalho. Quando este erro aparecer: 1. Verifique o uso da memória no menu de informações da impressora. 2. Vá para o menu de impressão no painel de toque do dispositivo, clique no menu da máquina e exclua alguns trabalhos ou arquivos 3dp de lá para liberar espaço. 3. Se o problema persistir, ligue para o suporte técnico.
[Erro 408] Falha no carregamento! A espessura de impressão é inválida!	As informações de espessura da camada do arquivo de impressão não correspondem às do dispositivo. 1. Gere novamente a espessura da camada do trabalho no software Utility. 2. Se o problema persistir, ligue para o suporte técnico.